

多数アンカー式補強土壁工法  
平成 28 年鳥取県中部の地震  
被災調査報告書

第 1 報

2016 年 11 月

多数アンカー式補強土壁協会

## 1. 調査の目的

平成 28 年 10 月 21 日に鳥取県中部で発生した比較的大きな地震の作用を受けた多数アンカー式補強土壁を対象に、それらの変状や損傷の程度を目視で確認し、特に盛土材のこぼれ出しに至る可能性のある損傷の有無を判定するため、調査を実施した。なお、地震の直前と直後での補強土壁の比較を行わない限り、本質的には当該変状が地震の作用によるものか否かの判別は容易ではない。したがって、ここでは多数アンカー式補強土壁の異常の見逃しを避けるため、地震の作用に起因しないと考えられる変状や損傷を含めて記録している。

## 2. 調査方法

### (1) 調査の対象とする多数アンカー式補強土壁の選定

多数アンカー式補強土壁のこれまでの実績から、震度 5 弱以下の地震による作用によって補強土壁の性能が著しく低下する事例は確認されていない。したがって今回の調査では、設置位置がある程度判明している鳥取県内の多数アンカー式補強土壁のうち、**震度 6 弱**の地震の作用を受けた市町村（倉吉市、湯梨浜町、北栄町）にある多数アンカー式補強土壁 **7 件**を調査の対象とした。今回の地震の震度分布図を図 1 に示す。

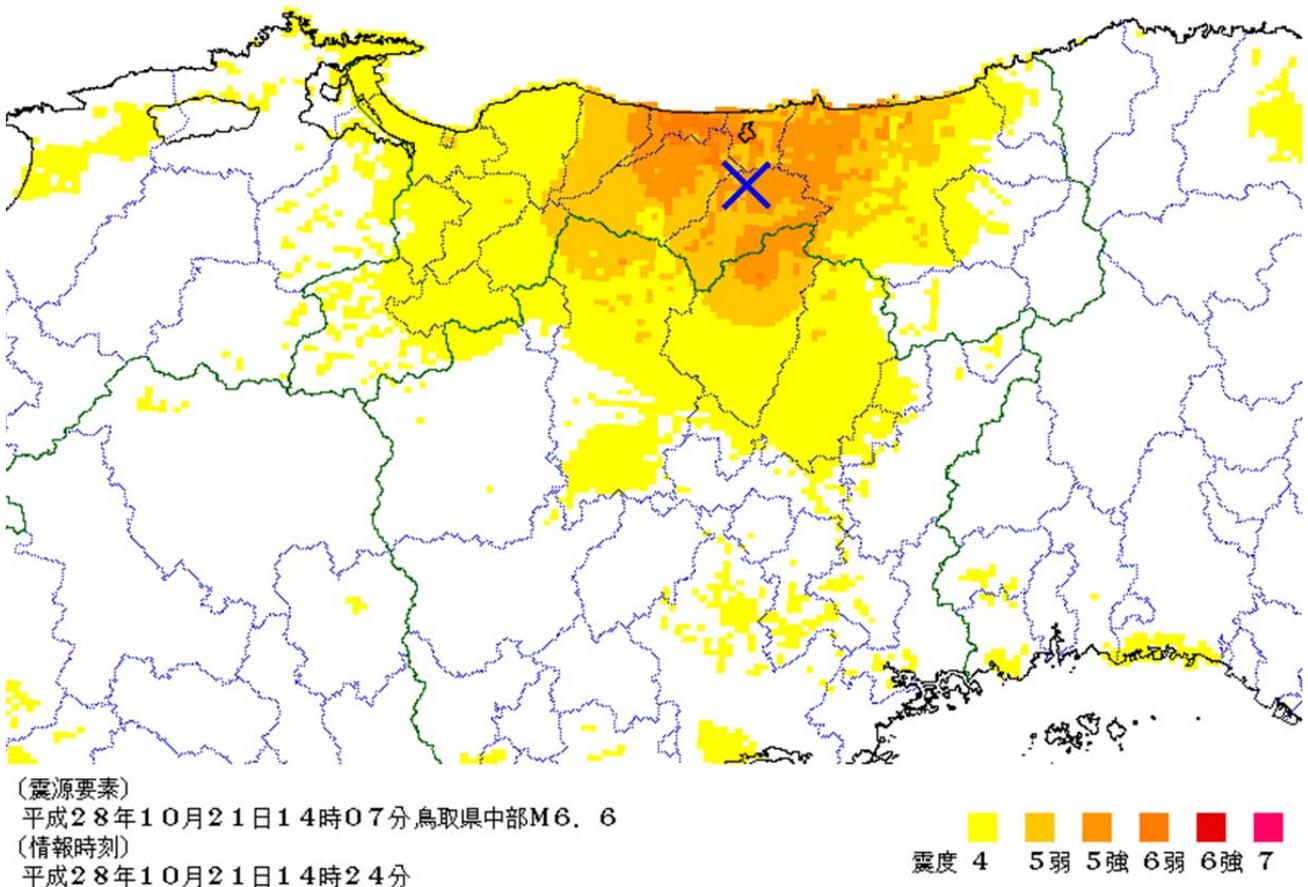


図 1 推計震度分布図（2016 年 10 月 21 日 14 時 07 分 鳥取県 M6.6, 気象庁 HP）

## (2) 調査の実施

調査は現地にて多数アンカー式補強土壁の外観を対象とした。調査では、「補強土壁の維持管理手法の開発に関する共同研究」（平成 26～27 年度、土木研究所ほか、以下「共同研究」という）で作成した参考資料 1 に示す補強土壁の点検台帳を用い、今般の地震に起因しないと考えられるものを含め、多数アンカー式補強土壁およびその周辺の各部位の異常の有無を記録した。

また同時に、参考資料 2 に示す「多数アンカー式補強土壁設計・施工マニュアル 第 4 版」（平成 26 年）の「技術資料 10 被災度判定マニュアル（案）」に記載されている被災度応急判定表を用いて、構造物の安定性の評価を行った。

## (3) データの整理

大地震等の被災を受けた補強土壁の応急復旧の必要性を判定するため、「多数アンカー式補強土壁設計・施工マニュアル 第 4 版」（平成 26 年）の「技術資料 10 被災度判定マニュアル（案）」には被災による損傷ランクが示されており、これまでに発生した大地震後の調査ではこの損傷ランクが活用されてきた。この損傷ランクは各補強土壁の損傷の程度を把握できる一方で、例えば基礎の洗掘などの地震の作用に起因しないと考えられる異常がカウントされないといった課題を有している。

そのため、ここでは各調査結果をもとに先の「共同研究」で示された「補強土壁の盛土材のこぼれ出しに至る可能性のある損傷」の有無を確認し台帳に記録した。一般に補強土壁は盛土材のこぼれ出しが生じなければ他の土工構造物と同様、緩やかに変形が進行すると考えられ、盛土材のこぼれ出しにいたる損傷を見つけて早期に対応することを基本とした維持管理を実施することが合理的であると考えられる。なお、「補強土壁の盛土材のこぼれ出しに至る可能性のある損傷」とは、損傷(1)：「補強材の破断（→壁面材の脱落）」、損傷(2)：「壁面材の開口・貫通」、損傷(3)：「壁面材間の目地の開き」、損傷(4)：「基礎の洗掘」、損傷(5)：「隣接構造物との目地の開き」の 5 つの損傷である。

また参考として、従来の調査で用いている損傷ランクでの分類を実施した。

## 3. 調査結果

### 3.1 調査を実施した多数アンカー式補強土壁の位置

調査を実施した全 7 件の多数アンカー式補強土壁の一覧を表 1 に、それらの位置を図 2 にそれぞれ示す。

表 1 調査を実施した多数アンカーの一覧

調査番号	施工年月日	路線	壁面積	最高壁高	市町村
1	2016 年 1 月	国道 9 号	697.3(m <sup>2</sup> )	7.0(m)	湯梨浜町
2	2016 年 8 月	国道 9 号	239.2(m <sup>2</sup> )	7.0(m)	湯梨浜町
3	2002 年 10 月	国道 9 号	40.6(m <sup>2</sup> )	5.5(m)	湯梨浜町
4	2006 年 4 月	国道 313 号	65.5(m <sup>2</sup> )	6.0(m)	北栄町
5	2002 年 4 月	一般農道	389.1(m <sup>2</sup> )	10.0(m)	北栄町
6	2004 年 10 月	一般農道	187.0(m <sup>2</sup> )	6.5(m)	北栄町
7	2004 年 2 月	一般農道	79.0(m <sup>2</sup> )	5.5(m)	北栄町



図 2 調査を実施した多数アンカー式補強土壁の位置

### 3.2 補強土壁の盛土材のこぼれ出しに至る可能性のある損傷の判定

調査台帳に記入された多数アンカー式補強土壁の各チェック項目のうち、「補強土壁の盛土材のこぼれ出しに至る可能性のある損傷」に該当する項目と該当件数を表 2 に示す。合計件数は 0 件であった。

表 2 「盛土材のこぼれ出しに至る可能性のある損傷」に該当する項目と件数

盛土材のこぼれ出しに至る可能性のある損傷		該当する項目	件数
損傷(1)	補強材の破断 (→壁面材の脱落)	「壁面材」の「脱落」	0
損傷(2)	壁面材の開口・貫通	(なし)	0
損傷(3)	壁面材間の目地の開き	「壁面材」の「目地開き・ずれ」	0
損傷(4)	基礎の洗掘	「基礎」の「洗掘」	0
損傷(5)	隣接構造物との目地の開き	「隣接構造物境界」の「開き」	0
			0

\*損傷(2)：壁面材の開口・貫通は鋼製壁面材を想定した損傷形態であるため、ここでは該当する項目を無しとした。

記入済みの調査台帳を参考資料 3 に示す。

### 3.3 各損傷ランクの件数

調査した多数アンカー式補強土壁の各損傷ランクの件数を表 3 に示す。調査対象としたすべての多数アンカー式補強土壁は損傷ランク I であった。なお損傷ランク I は、補強土壁の応急時の使用条件

が「無条件あるいは経過観測により使用可」と判定されるランクである。

表 3 各損傷ランクの件数

損傷 ランク	補強土壁の状態	件数
VI	完全に崩壊または大変形し、構造物としての機能を有していない	0
V	比較的大きな変形・損傷をしたが、構造物としての機能は当面維持可能	0
IV	部分的に変形・損傷し安定性は損なわれたが、構造物としての機能は当面可能	0
III	全体が変形したが、構造物の安定性に大きく影響しない	0
II	部分的に変形・損傷したが、構造物の安定性に大きく影響しない	0
I	変形・損傷なし	7
合計		7

#### 4. 考察

- ・ 調査を行った多数アンカー式補強土壁 7 件は盛土材のこぼれ出しの恐れがなく、健全な状態と言える。
- ・ 壁面のはらみ出しや路面の沈下が認められなかったため、圧縮性の著しく高い盛土材料を使用していなかったと推測される。

#### 5. 結論

本調査の結論は以下の通り。

- ・ 震度 6 弱の被災を受けた市町村にある 7 件の多数アンカー式補強土壁の調査を実施した。
- ・ 7 件のうち、盛土材のこぼれ出しに至る可能性のある損傷が有りとなされたもの、応急対策が必要と判定されるものは存在しなかった。

#### 添付資料

参考資料 1 : 補強土壁の点検台帳

参考資料 2 : 被災度応急判定表

参考資料 3 : 記入済み調査台帳



参考資料 2 被災度応急判定表

危険度	損傷ランク	使用条件 【応急時】	壁面材		壁面材の目地開き、段差及び土砂の流出		壁面の鉛直度		はらみ出し		壁面の折れ角[θ]		基礎フーチングの変位	
			壁面材自体の損傷	被災台帳関連項目	8.9.11.12	10.1	壁下端と上端を結んだ線の鉛直度	5	6	6	6	13.14.15.16	評価	評価
赤	VI	使用不可・立ち入り禁止	壁面材が脱落もしくは破壊による鉄筋露出	壁面材が脱落もしくは破壊による鉄筋露出	壁面材が脱落もしくは破壊による鉄筋露出	壁面材が脱落もしくは破壊による鉄筋露出	壁面材が脱落もしくは破壊による鉄筋露出	壁高の20%以上	壁高の20%以上	壁高の20%以上	壁面の折れ角があり、壁裏の接続部の損傷がある	壁面材の上下の隣接する壁面材の表面における角度	転倒・滑動による破壊	評価
	V	応急対策、観測、使用制限等の単独又は併用により使用可	壁面材が脱落もしくは破壊による鉄筋露出	壁面材が脱落もしくは破壊による鉄筋露出	壁面材が脱落もしくは破壊による鉄筋露出	壁面材が脱落もしくは破壊による鉄筋露出	壁高の20%以上	壁高の20%以上	壁高の20%以上	壁高の20%以上	壁面の折れ角があり、壁裏の接続部の損傷がある	壁面材の上下の隣接する壁面材の表面における角度	転倒・滑動による破壊	評価
黄	IV	併用により使用可	壁面材が脱落もしくは破壊による鉄筋露出	壁面材が脱落もしくは破壊による鉄筋露出	壁面材が脱落もしくは破壊による鉄筋露出	壁面材が脱落もしくは破壊による鉄筋露出	壁高の20%以上	壁高の20%以上	壁高の20%以上	壁高の20%以上	壁面の折れ角があり、壁裏の接続部の損傷がある	壁面材の上下の隣接する壁面材の表面における角度	転倒・滑動による破壊	評価
	III	経過観測により使用可	角欠け・クラック等	角欠け・クラック等	角欠け・クラック等	角欠け・クラック等	壁高の20%以上	壁高の20%以上	壁高の20%以上	壁高の20%以上	壁面の折れ角があり、壁裏の接続部の損傷がある	壁面材の上下の隣接する壁面材の表面における角度	転倒・滑動による破壊	評価
青	II	無条件あるいは経過観測により使用可	角欠け・クラック等	角欠け・クラック等	角欠け・クラック等	角欠け・クラック等	壁高の20%以上	壁高の20%以上	壁高の20%以上	壁高の20%以上	壁面の折れ角があり、壁裏の接続部の損傷がある	壁面材の上下の隣接する壁面材の表面における角度	転倒・滑動による破壊	評価
	I	なし	なし	なし	なし	なし	壁高の3%もしくは30cm以内	壁高の3%もしくは30cm以内	壁高の3%もしくは30cm以内	壁高の3%もしくは30cm以内	壁面の折れ角があり、壁裏の接続部の損傷がある	壁面材の上下の隣接する壁面材の表面における角度	転倒・滑動による破壊	評価

【損傷ランクについて】	周辺構造物等の状況、他
VI : 完全に崩壊または大変形し、構造物としての機能を有していない。 V : 比較的に大きな変形・損傷をしたが、構造物としての機能は当面維持可能。 IV : 部分的に変形・損傷し安定性は損なわれたが、構造物としての機能は当面可能 III : 全体が変形したが、構造物の安定性に大きく影響しない。 II : 部分的に変形・損傷したが、構造物の安定性に大きく影響しない。 I : 変形・損傷なし。	経過観察の必要性の有無等
【使用条件について】	総合評価
・使用条件は、飽くまでも応急判定時におけるもので、恒久判定ではこの限りではない。 ・恒久判定は、その後の観測・調査等の結果や重要度、ライフサイクルコスト等を加味した上で決定すること。	

注1) 本判定表は、被災直後の応急判定用のものであり、恒久的な判定を想定したものではない。  
 注2) 本判定表は、多数アーカー式補強土壁のみを対象としたものであり、その周辺、上部の施設(道路等)については、本表の評価を加味した上で、総合的に評価すること。

補強土壁点検台帳

調査日: 2016年 11月 1日 9:00(調査者: 中村・林)

補強土壁諸元									
施設(路線)					施主				
整理番号	7117			管理番号	1				
所在地	鳥取県東伯郡湯梨浜町			緯度・経度	N 35.49645277		E 133.8682417		
工種	<input type="checkbox"/> テールアルメ <input type="checkbox"/> ジオテキスタイル <input checked="" type="checkbox"/> アンカー <input type="checkbox"/> その他( )			施工年月	2016 年 1 月				
補強材種	アンカー			壁面材種	<input checked="" type="checkbox"/> RC <input type="checkbox"/> 鋼製 <input type="checkbox"/> その他( )		壁勾配	<input checked="" type="checkbox"/> 垂直 <input type="checkbox"/> 斜(1: )	
最高壁高	7 m		延長	m		壁面積	697.3 m <sup>2</sup>		
上載盛土	m ~		勾配	1:		基礎形式			
壁前面~路肩(水平距離)	m				基礎天端~路肩(鉛直距離)	m			
上部法面保護(含切土)	<input checked="" type="checkbox"/> 植生 <input type="checkbox"/> 法枠 <input type="checkbox"/> アンカー <input type="checkbox"/> コンクリート吹付け <input type="checkbox"/> その他( )								
立地条件	<input type="checkbox"/> 谷埋め・集水地形 <input type="checkbox"/> 傾斜地形 <input type="checkbox"/> 寒冷地 <input type="checkbox"/> 海岸近傍 <input type="checkbox"/> 橋台隣接 <input checked="" type="checkbox"/> カルバート隣接 <input type="checkbox"/> 水辺 <input type="checkbox"/> 多段積み <input type="checkbox"/> 両面 <input type="checkbox"/> その他( )								

点検概要									
点検種別	<input type="checkbox"/> 日常 <input type="checkbox"/> 定期(前回点検年月日) <input checked="" type="checkbox"/> 非常時 <input type="checkbox"/> その他								
非常種別	<input checked="" type="checkbox"/> 地震 <input type="checkbox"/> 津波 <input type="checkbox"/> 降雨 <input type="checkbox"/> 降雪 <input type="checkbox"/> その他( )								
地震(津波)	地震名(平成28年鳥取中部地震) 震源( ) 深さ(km)								
降雨・降雪	最大時間降水量 mm		最大日降水量 mm		総降水量 mm				
その他									

【図面・写真・スケッチ等】



チェック項目	異常の有無	概要	チェック項目	異常の有無	概要
壁面	はらみ・折れ	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	排水施設	詰まり	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	傾斜	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		損傷・クラック	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	漏水(痕)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		洗掘	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	その他	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		その他	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	補修痕	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		補修痕	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
壁面材	脱落	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	基礎	洗掘	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	変形・損傷	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		沈下	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	角欠け・クラック	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		滑動	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	剥離	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		転倒	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	目地開き・ずれ	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		クラック	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	変色・錆汁(痕)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		目地開き・ずれ	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	植生異常※1	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		その他	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	その他	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		補修痕	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
補修痕	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	基礎地盤	洗掘	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	
盛土(材)	漏出(痕)		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	沈下	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	沈下		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	すべり	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	細粒分の吸い出し		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	その他	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	その他		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	補修痕	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	補修痕	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	防護柵基礎	傾斜・転倒	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
笠コン	傾斜	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		クラック	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	クラック	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		ずれ	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	目地開き・ずれ	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		その他	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	変色・錆汁(痕)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		補修痕	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	その他	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	上面道路	クラック	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
補修痕	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	沈下・陥没		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	
嵩上げ盛土等	小崩壊	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		段差	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	浸食	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		異常振動(空洞化)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	沈下	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		その他	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	クラック	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	補修痕	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	
	スレーキング	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	隣接構造物境界	開き	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	高含水比	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		損傷	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	その他	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		変形(端部調整材)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	補修痕	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		その他	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
			補修痕	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	

※1 植生異常は、RC壁面材(垂直壁)の場合は壁面材間の目地からの植生繁茂、鋼製壁面材(斜壁)の場合は植生不良等。

【コメント・総評】

		判定
		異常の有無
		なし・あり

補強土壁点検台帳

調査日: 2016年 11月 1日9:27(調査者:中村・林)

補強土壁諸元									
施設(路線)					施主				
整理番号	7232, 7275				管理番号	2			
所在地	鳥取県東伯郡湯梨浜町				緯度・経度	N 35.49532777		E 133.8640889	
工種	<input type="checkbox"/> テールアルメ <input type="checkbox"/> ジオテキスタイル <input checked="" type="checkbox"/> アンカー <input type="checkbox"/> その他( )				施工年月	2016 年 7・8 月			
補強材種	アンカー		壁面材種	<input checked="" type="checkbox"/> RC <input type="checkbox"/> 鋼製 <input type="checkbox"/> その他( )		壁勾配	<input checked="" type="checkbox"/> 垂直 <input type="checkbox"/> 斜(1: )		
最高壁高	7 m	延長	m	壁面積	847 m <sup>2</sup>	盛土材			
上載盛土	m ~		m	勾配 1:					
基礎形式									
壁前面~路肩(水平距離)	m				基礎天端~路肩(鉛直距離)	m			
上部法面保護(含切土)	<input type="checkbox"/> 植生 <input type="checkbox"/> 法枠 <input type="checkbox"/> アンカー <input type="checkbox"/> コンクリート吹付け <input type="checkbox"/> その他( )								
立地条件	<input type="checkbox"/> 谷埋め・集水地形 <input type="checkbox"/> 傾斜地形 <input type="checkbox"/> 寒冷地 <input type="checkbox"/> 海岸近傍 <input type="checkbox"/> 橋台隣接 <input type="checkbox"/> カルバート隣接 <input type="checkbox"/> 水辺 <input type="checkbox"/> 多段積み <input type="checkbox"/> 両面 <input type="checkbox"/> その他( )								

点検概要										
点検種別	<input type="checkbox"/> 日常 <input type="checkbox"/> 定期(前回点検年月日) <input checked="" type="checkbox"/> 非常時 <input type="checkbox"/> その他									
非常種別	<input checked="" type="checkbox"/> 地震 <input type="checkbox"/> 津波 <input type="checkbox"/> 降雨 <input type="checkbox"/> 降雪 <input type="checkbox"/> その他( )									
地震(津波)	地震名(平成28年鳥取中部地震)				震源( )		深さ(km)			
マグニチュード			震央からの距離	km	震度階級					
降雨・降雪	最大時間降水量	mm	最大日降水量	mm	総降水量	mm				
その他										

【図面・写真・スケッチ等】



チェック項目	異常の有無	概要	チェック項目	異常の有無	概要
壁面	はらみ・折れ	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	排水施設	詰まり	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	傾斜	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		損傷・クラック	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	漏水(痕)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		洗掘	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	その他	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		その他	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	補修痕	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		補修痕	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
壁面材	脱落	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	基礎	洗掘	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	変形・損傷	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		沈下	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	角欠け・クラック	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		滑動	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	剥離	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		転倒	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	目地開き・ずれ	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		クラック	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	変色・錆汁(痕)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		目地開き・ずれ	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	植生異常※1	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		その他	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	その他	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		補修痕	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
補修痕	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	基礎地盤	洗掘	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	
盛土(材)	漏出(痕)		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	沈下	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	沈下		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	すべり	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	細粒分の吸い出し		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	その他	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	その他		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	補修痕	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	補修痕	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	防護柵基礎	傾斜・転倒	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
笠コン	傾斜	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		クラック	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	クラック	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		ずれ	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	目地開き・ずれ	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		その他	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	変色・錆汁(痕)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		補修痕	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	その他	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	上面道路	クラック	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
補修痕	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	沈下・陥没		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	
嵩上げ盛土等	小崩壊	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		段差	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	浸食	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		異常振動(空洞化)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	沈下	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		その他	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	クラック	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	補修痕	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	
	スレーキング	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	隣接構造物境界	開き	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	高含水比	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		損傷	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	その他	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		変形(端部調整材)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	補修痕	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		その他	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
			補修痕	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	

※1 植生異常は、RC壁面材(垂直壁)の場合は壁面材間の目地からの植生繁茂、鋼製壁面材(斜壁)の場合は植生不良等。

【コメント・総評】

判定	
異常の有無	
(なし) あり	

補強土壁点検台帳

調査日: 2016年 11月 1日9:55(調査者:中村・林)

補強土壁諸元									
施設(路線)					施主				
整理番号	2867				管理番号	3			
所在地	鳥取県東伯郡湯梨浜町				緯度・経度	N 35.49615833		E 133.869475	
工種	<input type="checkbox"/> テールアルメ <input type="checkbox"/> ジオテキスタイル <input checked="" type="checkbox"/> アンカー <input type="checkbox"/> その他( )				施工年月	2002 年 10 月			
補強材種	アンカー		壁面材種	<input checked="" type="checkbox"/> RC <input type="checkbox"/> 鋼製 <input type="checkbox"/> その他( )		壁勾配	<input checked="" type="checkbox"/> 垂直 <input type="checkbox"/> 斜(1: )		
最高壁高	5.5 m		延長	m		壁面積	40.6 m <sup>2</sup>		
盛土材									
上載盛土	m ~		m		勾配 1:				
基礎形式									
壁前面~路肩(水平距離)	m				基礎天端~路肩(鉛直距離)	m			
上部法面保護(含切土)	<input type="checkbox"/> 植生 <input type="checkbox"/> 法枠 <input type="checkbox"/> アンカー <input type="checkbox"/> コンクリート吹付け <input type="checkbox"/> その他( )								
立地条件	<input type="checkbox"/> 谷埋め・集水地形 <input type="checkbox"/> 傾斜地形 <input type="checkbox"/> 寒冷地 <input type="checkbox"/> 海岸近傍 <input checked="" type="checkbox"/> 橋台隣接 <input type="checkbox"/> カルバート隣接 <input type="checkbox"/> 水辺 <input type="checkbox"/> 多段積み <input type="checkbox"/> 両面 <input type="checkbox"/> その他( )								

点検概要									
点検種別	<input type="checkbox"/> 日常 <input type="checkbox"/> 定期(前回点検年月日) <input checked="" type="checkbox"/> 非常時 <input type="checkbox"/> その他								
非常種別	<input checked="" type="checkbox"/> 地震 <input type="checkbox"/> 津波 <input type="checkbox"/> 降雨 <input type="checkbox"/> 降雪 <input type="checkbox"/> その他( )								
地震(津波)	地震名(平成28年鳥取中部地震) 震源( ) 深さ(km)								
マグニチュード			震央からの距離	km		震度階級			
降雨・降雪	最大時間降水量		mm		最大日降水量	mm		総降水量	mm
その他									

チェック項目	異常の有無	概要	チェック項目	異常の有無	概要
壁面	はらみ・折れ	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	排水施設	詰まり	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	傾斜	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		損傷・クラック	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	漏水(痕)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		洗掘	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	その他	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		その他	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	補修痕	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		補修痕	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
壁面材	脱落	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	基礎	洗掘	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 未確認
	変形・損傷	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		沈下	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 未確認
	角欠け・クラック	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		滑動	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 未確認
	剥離	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		転倒	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 未確認
	目地開き・ずれ	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		クラック	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 未確認
	変色・錆汁(痕)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		目地開き・ずれ	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 未確認
	植生異常 <sup>※1</sup>	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		その他	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 未確認
その他	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	補修痕	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 未確認		
補修痕	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	基礎地盤	洗掘	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	
盛土(材)	漏出(痕)		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	沈下	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	沈下		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	すべり	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	細粒分の吸い出し		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	その他	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	その他		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	補修痕	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
補修痕	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	防護柵基礎	傾斜・転倒	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	
笠コン	傾斜		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	クラック	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	クラック		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	ずれ	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	目地開き・ずれ		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	その他	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	変色・錆汁(痕)		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	補修痕	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	その他	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	上面道路	クラック	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
補修痕	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	沈下・陥没		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	
嵩上げ盛土等	小崩壊	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		段差	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	浸食	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		異常振動(空洞化)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	沈下	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		その他	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	クラック	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	補修痕	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	
	スレーキング	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	隣接構造物境界	開き	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	高含水比	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		損傷	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	その他	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		変形(端部調整材)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
補修痕	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	その他		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	
			補修痕	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	

※1 植生異常は、RC壁面材(垂直壁)の場合は壁面材間の目地からの植生繁茂、鋼製壁面材(斜壁)の場合は植生不良等。

【図面・写真・スケッチ等】



全景



植生異常



隣接構造物境界の状況

【コメント・総評】	
判定	
異常の有無	
なし あり	

補強土壁点検台帳

調査日: 2016年 11月 1日14:25(調査者:中村・林)


補強土壁諸元									
施設(路線)					施主				
整理番号	4162			管理番号	4				
所在地	鳥取県東伯郡北栄町			緯度・経度	N 35.46720833		E 133.8078		
工種	<input type="checkbox"/> テールアルメ <input type="checkbox"/> ジオテキスタイル <input checked="" type="checkbox"/> アンカー <input type="checkbox"/> その他( )			施工年月	2006 年 4 月				
補強材種	アンカー			壁面材種	<input checked="" type="checkbox"/> RC <input type="checkbox"/> 鋼製 <input type="checkbox"/> その他( )		壁勾配	<input checked="" type="checkbox"/> 垂直 <input type="checkbox"/> 斜(1: )	
最高壁高	6 m		延長	m		壁面積	65.5 m <sup>2</sup>		
盛土材									
上載盛土	m ~		m		勾配	1:			
基礎形式									
壁前面~路肩(水平距離)	m				基礎天端~路肩(鉛直距離)	m			
上部法面保護(含切土)	<input type="checkbox"/> 植生 <input type="checkbox"/> 法枠 <input type="checkbox"/> アンカー <input type="checkbox"/> コンクリート吹付け <input type="checkbox"/> その他( )								
立地条件	<input type="checkbox"/> 谷埋め・集水地形 <input type="checkbox"/> 傾斜地形 <input type="checkbox"/> 寒冷地 <input type="checkbox"/> 海岸近傍 <input type="checkbox"/> 橋台隣接 <input checked="" type="checkbox"/> カルバート隣接 <input type="checkbox"/> 水辺 <input type="checkbox"/> 多段積み <input type="checkbox"/> 両面 <input type="checkbox"/> その他( )								

点検概要									
点検種別	<input type="checkbox"/> 日常 <input type="checkbox"/> 定期(前回点検年月日) <input checked="" type="checkbox"/> 非常時 <input type="checkbox"/> その他								
非常種別	<input checked="" type="checkbox"/> 地震 <input type="checkbox"/> 津波 <input type="checkbox"/> 降雨 <input type="checkbox"/> 降雪 <input type="checkbox"/> その他( )								
地震(津波)	地震名(平成28年鳥取中部地震) 震源( ) 深さ(km)								
マグニチュード			震央からの距離	km		震度階級			
降雨・降雪	最大時間降水量		mm		最大日降水量	mm		総降水量	mm
その他									

【図面・写真・スケッチ等】



植生異常

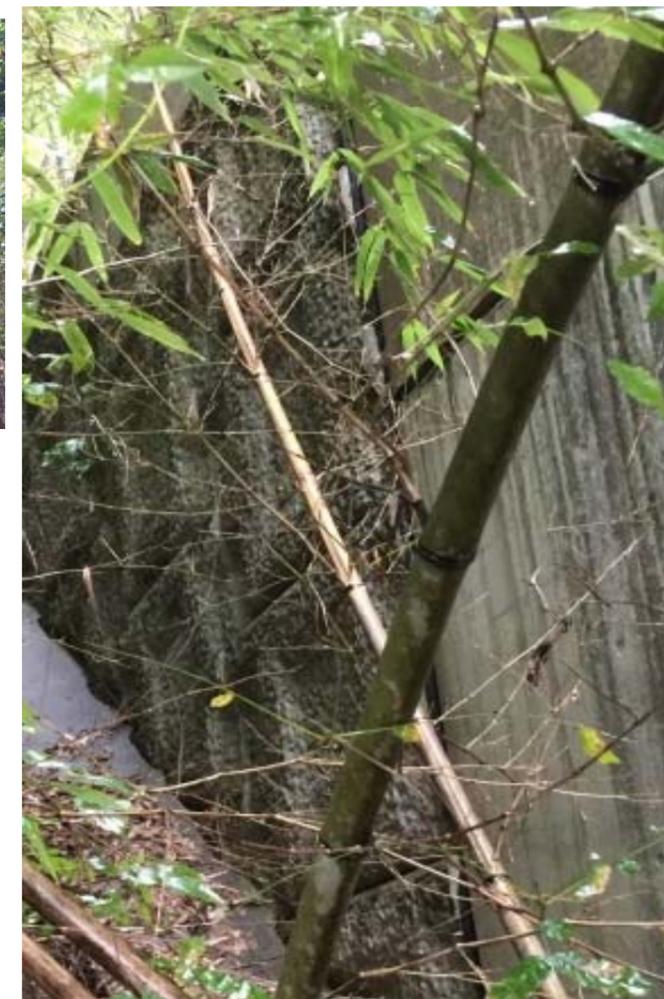

隣接構造物境界の状況

チェック項目	異常の有無	概要	チェック項目	異常の有無	概要
壁面	はらみ・折れ	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	排水施設	詰まり	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	傾斜	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		損傷・クラック	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	漏水(痕)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		洗掘	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	その他	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		その他	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	補修痕	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		補修痕	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
壁面材	脱落	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	基礎	洗掘	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	変形・損傷	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		沈下	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	角欠け・クラック	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		滑動	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	剥離	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		転倒	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	目地開き・ずれ	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		クラック	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	変色・錆汁(痕)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		目地開き・ずれ	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	植生異常※1	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		その他	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	その他	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		補修痕	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
補修痕	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	基礎地盤	洗掘	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	
盛土(材)	漏出(痕)		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	沈下	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	沈下		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	すべり	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	細粒分の吸い出し		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	その他	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	その他		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	補修痕	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	補修痕	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	防護柵基礎	傾斜・転倒	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
笠コン	傾斜	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		クラック	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	クラック	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		ずれ	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	目地開き・ずれ	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		その他	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	変色・錆汁(痕)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		補修痕	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	その他	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	上面道路	クラック	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
補修痕	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	沈下・陥没		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	
嵩上げ盛土等	小崩壊	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		段差	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	浸食	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		異常振動(空洞化)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	沈下	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		その他	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	クラック	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	補修痕	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	
	スレーキング	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	隣接構造物境界	開き	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	高含水比	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		損傷	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	その他	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		変形(端部調整材)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	補修痕	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		その他	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
			補修痕	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	

※1 植生異常は、RC壁面材(垂直壁)の場合は壁面材間の目地からの植生繁茂、鋼製壁面材(斜壁)の場合は植生不良等。

【コメント・総評】

判定	
異常の有無	
なし・あり	




補強土壁点検台帳

調査日: 2016年 11月 2日14:40(調査者:中村・林)

補強土壁諸元									
施設(路線)					施主				
整理番号	3625, 3627				管理番号	6			
所在地	鳥取県東伯郡北栄町				緯度・経度	N 35.42875555		E 133.6954194	
工種	<input type="checkbox"/> テールアルメ <input type="checkbox"/> ジオテキスタイル <input checked="" type="checkbox"/> アンカー <input type="checkbox"/> その他( )				施工年月	2004 年 10 月			
補強材種	アンカー		壁面材種	<input checked="" type="checkbox"/> RC <input type="checkbox"/> 鋼製 <input type="checkbox"/> その他( )		壁勾配	<input checked="" type="checkbox"/> 垂直 <input type="checkbox"/> 斜(1: )		
最高壁高	6.5	m	延長	m	壁面積	187	m <sup>2</sup>	盛土材	
上載盛土	m ~		m		勾配 1:				
基礎形式					基礎天端~路肩(鉛直距離)	m			
壁前面~路肩(水平距離)	m								
上部法面保護(含切土)	<input checked="" type="checkbox"/> 植生 <input type="checkbox"/> 法枠 <input type="checkbox"/> アンカー <input type="checkbox"/> コンクリート吹付け <input type="checkbox"/> その他( )								
立地条件	<input type="checkbox"/> 谷埋め・集水地形 <input checked="" type="checkbox"/> 傾斜地形 <input type="checkbox"/> 寒冷地 <input type="checkbox"/> 海岸近傍 <input type="checkbox"/> 橋台隣接 <input type="checkbox"/> カルバート隣接 <input type="checkbox"/> 水辺 <input type="checkbox"/> 多段積み <input type="checkbox"/> 両面 <input type="checkbox"/> その他( )								

点検概要										
点検種別	<input type="checkbox"/> 日常 <input type="checkbox"/> 定期(前回点検年月日) <input checked="" type="checkbox"/> 非常時 <input type="checkbox"/> その他									
非常種別	<input checked="" type="checkbox"/> 地震 <input type="checkbox"/> 津波 <input type="checkbox"/> 降雨 <input type="checkbox"/> 降雪 <input type="checkbox"/> その他( )									
地震(津波)	地震名(平成28年鳥取中部地震)				震源( )		深さ(km)			
マグニチュード			震央からの距離	km		震度階級				
降雨・降雪	最大時間降水量	mm		最大日降水量	mm		総降水量	mm		
その他										

【図面・写真・スケッチ等】

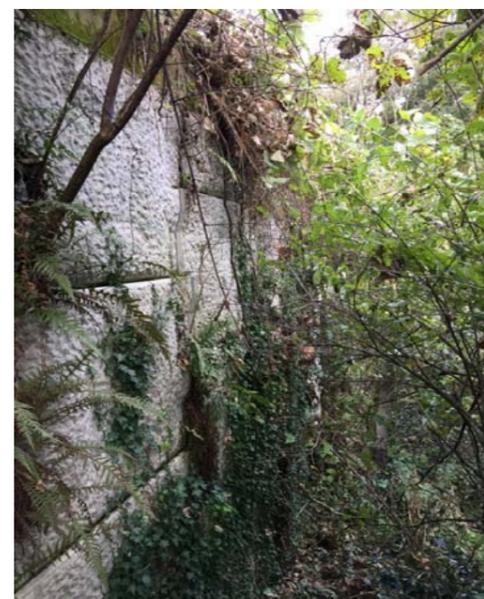

植生異常

チェック項目	異常の有無	概要	チェック項目	異常の有無	概要
壁面	はらみ・折れ	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	排水施設	詰まり	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	傾斜	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		損傷・クラック	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	漏水(痕)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		洗掘	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	その他	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		その他	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	補修痕	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		補修痕	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
壁面材	脱落	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	基礎	洗掘	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	変形・損傷	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		沈下	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	角欠け・クラック	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		滑動	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	剥離	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		転倒	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	目地開き・ずれ	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		クラック	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	変色・錆汁(痕)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		目地開き・ずれ	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	植生異常※1	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		その他	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	その他	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		補修痕	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
補修痕	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	基礎地盤	洗掘	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	
盛土(材)	漏出(痕)		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	沈下	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	沈下		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	すべり	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	細粒分の吸い出し		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	その他	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	その他		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	補修痕	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	補修痕	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	防護柵基礎	傾斜・転倒	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
笠コン	傾斜	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		クラック	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	クラック	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		ずれ	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	目地開き・ずれ	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		その他	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	変色・錆汁(痕)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		補修痕	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	その他	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	上面道路	クラック	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
補修痕	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	沈下・陥没		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	
嵩上げ盛土等	小崩壊	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		段差	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	浸食	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		異常振動(空洞化)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	沈下	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		その他	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	クラック	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	補修痕	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	
	スレーキング	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	隣接構造物境界	開き	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	高含水比	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		損傷	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	その他	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		変形(端部調整材)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	補修痕	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		その他	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
			補修痕	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	

※1 植生異常は、RC壁面材(垂直壁)の場合は壁面材間の目地からの植生繁茂、鋼製壁面材(斜壁)の場合は植生不良等。

【コメント・総評】

判定	
異常の有無	
なし あり	

補強土壁点検台帳

調査日: 2016年 11月 2日15:00( 調査者:中村・林)

補強土壁諸元									
施設(路線)					施主				
整理番号	3372				管理番号	7			
所在地	鳥取県東伯郡北栄町				緯度・経度	N 35.4277888		E 133.690675	
工種	<input type="checkbox"/> テールアルメ <input type="checkbox"/> ジオテキスタイル <input checked="" type="checkbox"/> アンカー <input type="checkbox"/> その他( )				施工年月	2004 年 2 月			
補強材種	アンカー		壁面材種	<input checked="" type="checkbox"/> RC <input type="checkbox"/> 鋼製 <input type="checkbox"/> その他( )		壁勾配	<input checked="" type="checkbox"/> 垂直 <input type="checkbox"/> 斜(1: )		
最高壁高	5.5 m		延長	m		壁面積	79 m <sup>2</sup>		
盛土材									
上載盛土	m ~		m		勾配	1:			
基礎形式									
壁前面~路肩(水平距離)	m				基礎天端~路肩(鉛直距離)	m			
上部法面保護(含切土)	<input checked="" type="checkbox"/> 植生 <input type="checkbox"/> 法枠 <input type="checkbox"/> アンカー <input type="checkbox"/> コンクリート吹付け <input type="checkbox"/> その他( )								
立地条件	<input checked="" type="checkbox"/> 谷埋め・集水地形 <input type="checkbox"/> 傾斜地形 <input type="checkbox"/> 寒冷地 <input type="checkbox"/> 海岸近傍 <input type="checkbox"/> 橋台隣接 <input type="checkbox"/> カルバート隣接 <input type="checkbox"/> 水辺 <input type="checkbox"/> 多段積み <input type="checkbox"/> 両面 <input type="checkbox"/> その他( )								

点検概要									
点検種別	<input type="checkbox"/> 日常 <input type="checkbox"/> 定期( 前回点検 年 月 日) <input checked="" type="checkbox"/> 非常時 <input type="checkbox"/> その他								
非常種別	<input checked="" type="checkbox"/> 地震 <input type="checkbox"/> 津波 <input type="checkbox"/> 降雨 <input type="checkbox"/> 降雪 <input type="checkbox"/> その他( )								
地震	地震名(平成28年鳥取中部地震) 震源( 深さ km )								
マグニチュード			震央からの距離	km		震度階級			
降雨・降雪	最大時間降水量		mm		最大日降水量	mm		総降水量	mm
その他									

【図面・写真・スケッチ等】



植生異常

チェック項目	異常の有無	概要	チェック項目	異常の有無	概要
壁面	はらみ・折れ	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	排水施設	詰まり	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	傾斜	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		損傷・クラック	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	漏水(痕)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		洗掘	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	その他	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		その他	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	補修痕	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		補修痕	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
壁面材	脱落	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	基礎	洗掘	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	変形・損傷	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		沈下	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	角欠け・クラック	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		滑動	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	剥離	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		転倒	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	目地開き・ずれ	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		クラック	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	変色・錆汁(痕)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		目地開き・ずれ	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	植生異常※1	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		その他	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	その他	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		補修痕	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
補修痕	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	基礎地盤	洗掘	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	
盛土(材)	漏出(痕)		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	沈下	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	沈下		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	すべり	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	細粒分の吸い出し		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	その他	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	その他		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	補修痕	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	補修痕	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	防護柵基礎	傾斜・転倒	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
笠コン	傾斜	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		クラック	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	クラック	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		ずれ	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	目地開き・ずれ	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		その他	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	変色・錆汁(痕)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		補修痕	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	その他	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	上面道路	クラック	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
補修痕	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	沈下・陥没		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	
嵩上げ盛土等	小崩壊	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		段差	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	浸食	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		異常振動(空洞化)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	沈下	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認		その他	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
	クラック	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	補修痕	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	
	スレーキング	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	隣接構造物境界	開き	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認
高含水比	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	損傷		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	
その他	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	変形(端部調整材)		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	
補修痕	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	その他		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	
		補修痕		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未確認	

※1 植生異常は、RC壁面材(垂直壁)の場合は壁面材間の目地からの植生繁茂、鋼製壁面材(斜壁)の場合は植生不良等。

【コメント・総評】

判定	
異常の有無	
(なし) あり	